

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.12.2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrcz
w składzie:

1. Andrzej Sochacki – przewodniczący
2. Antoni Bigaj – członek
3. Marek Suszek – członek

W posiedzeniu udział wzięli:

kierownik Zakładu Usług Komunalnych Krzysztof Adamski
pracownik Zakładu Usług Komunalnych Józef Paško

dokonała w dniu 12.12.2019r. kontroli stacji uzdatniania wody w Gminie Dobrcz.

Ogólna charakterystyka kontrolowanej jednostki odnośnie zagadnień będących przedmiotem kontroli:

Stacja w Strzelcach Górnych podczas remontu. Demontowane są trzy odzeldziacze i wymienione we wszystkich złoża (żwirki). Areatory są powymieniane. Jest już zamontowany nowy zestaw pomp drugiego stopnia, który trzyma stałe ciśnienie wody w sieci. Działka przyległa do działki ze studniami głębinowymi jest składowiskiem różnego rodzaju kruszywa z gruzu. Może to stanowić niebezpieczeństwo dla ujęcia wody.

Trzeciewiec, stacja I-sza nieczynna, stacja II-ga z nowymi studniami około 5-letnimi oraz III-cią starą, która wciąż funkcjonuje. Jeszcze do tej pory jako jedyna stacja działa na jednostopniowym systemie pompowania (brak zbiornika retencyjnego). Powoduje to m.in. potrzebę ciągłej pracy sprężarki do napowietrzania, która powinna być zmieniona w pierwszej kolejności, ponieważ jej stan jest nieciekawym. Stacja po remoncie termomodernizacyjnym. Zwrócono uwagę na odwrotnie zamontowane okna nad drzwiami wejściowymi oraz dwa od strony studni osadczych. Włazy do studni są zasypane, co może być przyczyną problemu podczas ich czyszczeń, które powinny się odbywać przynajmniej raz w roku.

Wudzyn, stacja była 10 lat temu remontowana. Czysta, schludna, w przyszłości można pomyśleć o wymianie ogrodzenia. Jako jedyna posiada wykafelkowaną podłogę.

Kotomierz, brak ogrodzenia zabezpieczającego stację. Stacja podczas remontu termomodernizacyjnego. Okno nad drzwiami wejściowymi źle zamontowane. Brak możliwości dojazdu z drogi publicznej. Dojazd na stację oraz do studni głębinowych

odbywa się z drogi prywatnej.

Dobrecz, jedna z największych stacji, w której wydobywie wody przekracza 50% sumy wody wydobywanej z pozostałych stacji. Losowo wybrana stacja do skontrolowania studni osadczych. Stan studzienek wskazuje na brak ich czyszczenia z osadu.

Wnioski Komisji:

- we wszystkich stacjach brak instrukcji eksploatacji stacji (zeszytu płukań i przeglądów, brak informacji, kto je wykonuje i w jaki dzień);
- wodociąg w Strzelcach Dolnych o długości ok. 6 km jest awaryjny; sugerowana wymiana rur na rury PE o wytrzymałości 8 atmosfer;
- brak dobrego napowietrzenia; zamiast sprężarek śrubowych funkcjonują sprężarki olejowe; w miarę możliwości wskazana wymiana owych sprężarek;
- potrzeba zakupu lampy UV na wszystkie stacje, bądź w miarę możliwości jednej mobilnej
- sprawdzić, czy strefa ochrony ujęć wody jest ujęta w mapach geodezyjnych;
- Trzeciewiec I - nieczynna stacja, ale bardzo dobrej wydajności, warto ją zmodernizować w kolejnych latach;
- brak dokumentów przekazania osadów po płukaniu złoza;
- prośba o wgląd do protokołów odbioru robót budowlanych w Trzeciewcu;
- uporządkować sprawę dojazdu na stację w Kotomierzu (służebność);
- przyszłościowo zalecane wykafelkowanie posadzek we wszystkich stacjach

Podpisy członków Komisji:

Sabala Andrzej
Apin
Marek Szwed

Lista obecności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrcz na posiedzeniu
w dniu **12 grudnia 2019 r.** w godz. od 9.30 do *12³⁰*

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Andrzej Sochacki	Przewodniczący	<i>Sochacki</i>
2.	Antoni Bigaj	Członek	<i>A. Bigaj</i>
3.	Marek Suszek	Członek	<i>Suszek</i>